


Resumen de inspección

| | |
|---|----------------------|
| Superficie horizontal | 10.05 m ² |
| Superficie vertical | 5.03 m ² |
| Superficie total | 15.08 m ² |
| Total discontinuidades encontradas | 16 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |

Tipología de discontinuidades

| | Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie |
|---|--|-----------------|---------------------|
|  | IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 13 | 0.0 mm ² |
|  | IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. | 2 | 0.0 mm ² |
|  | IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. | 1 | 0.0 mm ² |
|  | IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. | 0 | 0.0 mm ² |
|  | SOLD Soldaduras y áreas adyacentes | 0 | 0.0 mm ² |

Plano pieza

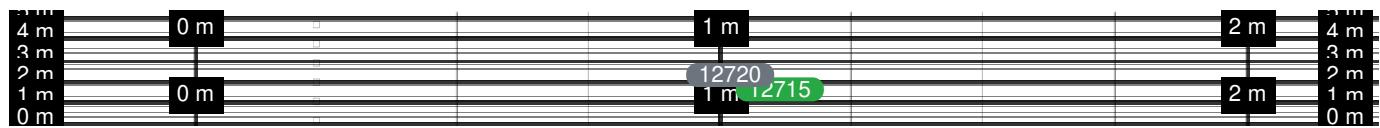

Detalle de discontinuidades

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|-----------|---|--|--------------------|-----------------------------|
| 12696 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 7.23 Y: -0.14 Z: - |
| 12697 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 7.2 Y: -0.53 Z: - |
| 12698 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 6.27 Y: -0.68 Z: - |
| 12699 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 6.27 Y: 1.0 Z: - |
| 12702 | ■ | IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. | 0.0 m ² | X: 6.24 Y: -0.22 Z: - |
| 12704 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 6.22 Y: -0.52 Z: - |
| 12706 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.51 Y: -0.33 Z: - |
| 12707 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.98 Y: -1.05 Z: - |
| 12710 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.48 Y: -0.68 Z: - |
| 12714 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. | 0.0 m ² | X: 5.34 Y: -0.29 Z: - |
| 12715 | ■ | IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. | 0.0 m ² | X: 4.93 Y: -0.16 Z: - |

| Id | | Tipo de discontinuidad | Tamaño | Posición |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 12716 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □ | 0.0 m ² | X: 5.33 Y: -0.11 Z: - |
| 12717 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □ | 0.0 m ² | X: 5.34 Y: -0.26 Z: - |
| 12718 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □ | 0.0 m ² | X: 5.34 Y: -0.22 Z: - |
| 12719 | | IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □ | 0.0 m ² | X: 5.33 Y: -0.07 Z: - |
| 12720 | | IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □ | 0.0 m ² | X: 4.97 Y: -0.01 Z: - |