

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	36
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)


Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	5	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	26	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	4	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	1	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Cliente:

Fecha: 04/12/2024 11:46

Plano pieza

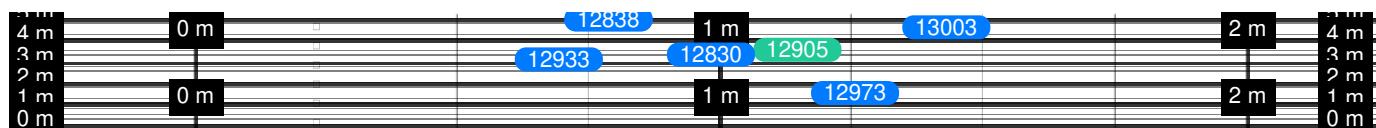

Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
13014		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.84 Z: -
13013		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 4.04 Y: -0.58 Z: -
13011		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 4.02 Y: -0.62 Z: -
13010		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 4.03 Y: -0.38 Z: -
13007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 4.78 Y: -0.66 Z: -
13003		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.11 Y: -0.67 Z: -
12998		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.32 Y: -0.77 Z: -
12973		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 4.92 Y: -0.39 Z: -
12965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.73 Y: 0.65 Z: -
12948		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.52 Z: -
12947		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.62 Y: 0.71 Z: -

Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 04/12/2024 11:46

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12945		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.62 Z: -
12941		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.62 Z: -
12940		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.82 Z: -
12933		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.02 Y: 0.51 Z: -
12931		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.36 Z: -
12922		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.56 Y: 0.02 Z: -
12907		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.77 Y: 0.27 Z: -
12905		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.04 Y: -0.22 Z: -
12892		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.9 Y: -0.81 Z: -
12888		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.43 Y: -0.43 Z: -
12886		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.55 Y: -0.84 Z: -

Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 04/12/2024 11:46

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12853		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.67 Y: 0.52 Z: -
12847		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.37 Y: 0.62 Z: -
12846		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.32 Y: 0.82 Z: -
12838		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.13 Y: 0.35 Z: -
12830		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.03 Y: 0.05 Z: -
12829		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.36 Y: 0.05 Z: -
12817		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.57 Y: 0.37 Z: -
12798	Yellow	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.08 Z: -
12796	Blue	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.9 Y: -0.29 Z: -
12781	Blue	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 0.86 Y: -0.43 Z: -
12780	Green	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 0.11 Y: -0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
12776		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.23 Y: -0.1 Z: -
12757		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.9 Y: -0.59 Z: -
12729		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.42 Y: -0.23 Z: -