


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	42
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
IV-1A	Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0	0.0 mm ²
IV-1B	Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	18	0.0 mm ²
IV-2	Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm ²
IV-3	Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	6	0.0 mm ²
IV-4	Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm ²
IV-5	Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
IV-6	Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	18	0.0 mm ²
SOLD	Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza

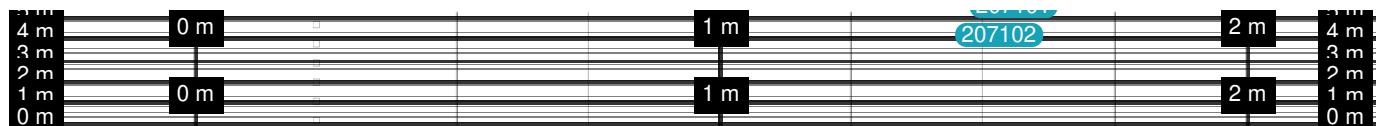

Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207061		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 6.43 Y: -0.96 Z: -
207062		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 6.0 Y: -0.8 Z: -
207063		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 6.21 Y: -0.83 Z: -
207064		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 6.0 Y: -0.98 Z: -
207065		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 6.24 Y: -0.8 Z: -
207066		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 6.06 Y: -0.88 Z: -
207067		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 6.09 Y: -0.8 Z: -
207068		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.69 Y: -0.87 Z: -
207069		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.83 Z: -
207070		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 6.0 Y: -0.83 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207071		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.85 Y: -0.67 Z: -
207072		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.68 Z: -
207073		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: -0.73 Z: -
207074		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.87 Z: -
207075	■	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.94 Y: -0.67 Z: -
207076	■	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 6.0 Y: -0.66 Z: -
207077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.94 Y: -0.67 Z: -
207078		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.54 Z: -
207079		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.73 Y: -0.58 Z: -
207080		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.79 Y: -0.53 Z: -
207081		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.89 Y: -0.53 Z: -

Informe de inspección

Cliente:

Fecha: 10/02/2025 15:42

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207082		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.73 Y: -0.73 Z: -
207083		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.7 Y: -0.5 Z: -
207084		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0 m ²	X: 5.89 Y: -0.53 Z: -
207085		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.94 Y: -0.51 Z: -
207086		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.72 Y: -0.5 Z: -
207087		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.69 Y: -0.9 Z: -
207088		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.83 Y: -0.89 Z: -
207089		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.89 Z: -
207090		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.89 Y: -0.8 Z: -
207091		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0 m ²	X: 5.89 Y: -0.88 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207092		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.65 Y: -0.89 Z: -
207093		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.89 Z: -
207094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -1.02 Z: -
207095		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.72 Y: -0.91 Z: -
207096		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.49 Y: -0.88 Z: -
207097		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.45 Y: -0.8 Z: -
207098		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.7 Y: -0.99 Z: -
207099		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.7 Y: -0.8 Z: -
207100		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.3 Y: -0.87 Z: -
207101		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 5.17 Y: -0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207102		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. □	0.0 m ²	X: 5.08 Y: -0.83 Z: -