


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.03 m ²
Superficie total	15.08 m ²
Total discontinuidades encontradas	8
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	7	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	1	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza

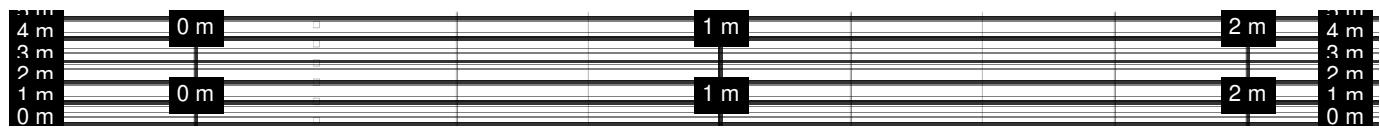

Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
207113		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.8 Y: -0.12 Z: -
207114		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.92 Y: 0.18 Z: -
207115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.91 Y: -0.09 Z: -
207116		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.94 Y: -0.2 Z: -
207117		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.97 Y: -0.37 Z: -
207118		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.98 Y: -0.52 Z: -
207119		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 6.15 Y: -0.42 Z: -
207120		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0.0 m ²	X: 6.05 Y: -0.52 Z: -