


**Resumen de inspección**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Superficie horizontal</b>                | 10.05 m <sup>2</sup> |
| <b>Superficie vertical</b>                  | 5.03 m <sup>2</sup>  |
| <b>Superficie total</b>                     | 15.08 m <sup>2</sup> |
| <b>Total discontinuidades encontradas</b>   | 8                    |
| <b>Superficie con discontinuidades</b>      | 0.0 (0.0%)           |
| <b>Superficie libre de discontinuidades</b> | 15.08 (100.0%)       |

**Tipologia de discontinuidades**

|  | <b>Tipo de discontinuidad</b>                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> | <b>Superficie</b>   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.                                                                                   | 6               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.                                                                                         | 2               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.                                                                                                                    | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.                                                                                                                     | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.                                                               | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.                                                      | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>SOLD</b><br>Soldaduras y áreas adyacentes                                                                                                                                       | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |

Plano pieza

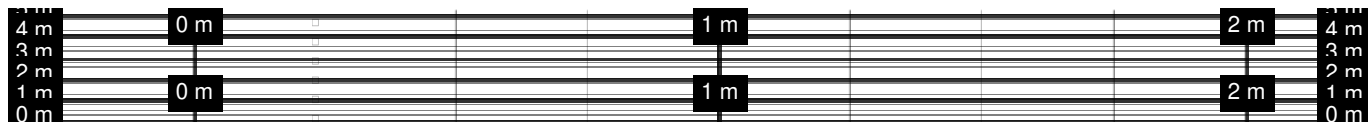

**Detalle de discontinuidades**

| Id    |  | Tipo de discontinuidad                                                                                | Tamaño             | Posición                    |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 11951 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.83<br>Y: 0.56<br>Z: -  |
| 11952 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.41<br>Y: 1.14<br>Z: -  |
| 11954 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.71<br>Y: 0.32<br>Z: -  |
| 11955 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.19<br>Y: 0.3<br>Z: -   |
| 11956 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 2.35<br>Y: 0.31<br>Z: -  |
| 11958 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.2<br>Y: 0.06<br>Z: -   |
| 11961 |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□       | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 4.29<br>Y: -0.15<br>Z: - |
| 11962 |  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 3.68<br>Y: 0.04<br>Z: -  |