


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.77 m ²
Superficie total	15.82 m ²
Total discontinuidades encontradas	15
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.82 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	2	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	4	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	6	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	2	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	1	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza

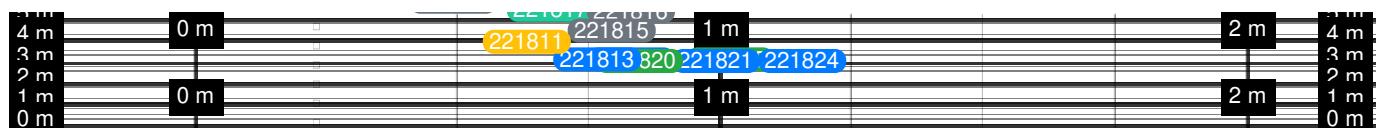

Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221825		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.02 Z: -
221824		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.74 Y: -0.26 Z: -
221822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.74 Y: 0.32 Z: -
221821		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	0.0 m ²	X: 5.74 Y: 0.03 Z: -
221820		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.74 Y: 0.3 Z: -
221819		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.6 Z: -
221818		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.6 Z: -
221817		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0.0 m ²	X: 5.92 Y: 0.6 Z: -
221816		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0.0 m ²	X: 5.91 Y: 0.33 Z: -
221815		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0.0 m ²	X: 5.84 Y: 0.39 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221814		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.97 Y: 0.67 Z: -
221813		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.74 Y: 0.44 Z: -
221811		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.8 Y: 0.68 Z: -
221809		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.96 Y: 0.7 Z: -
221808		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.94 Y: 0.93 Z: -