


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	37
Superficie con discontinuidades	0.62 (3.902%)
Superficie libre de discontinuidades	15.27 (96.098%)




Tipología de discontinuidades


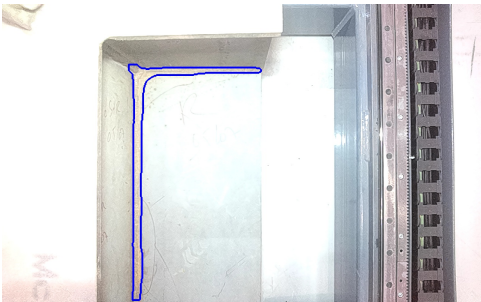
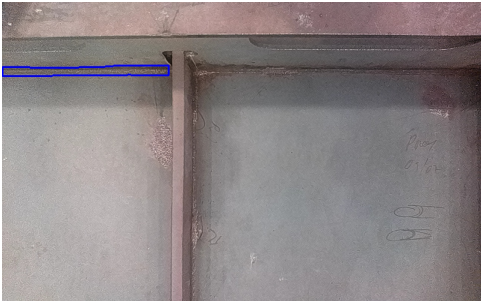
	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	9	129837.86 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	8	158107.91 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	3	23670.63 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	2	30846.61 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	4	98091.73 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	2	58842.14 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	9	119715.33 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

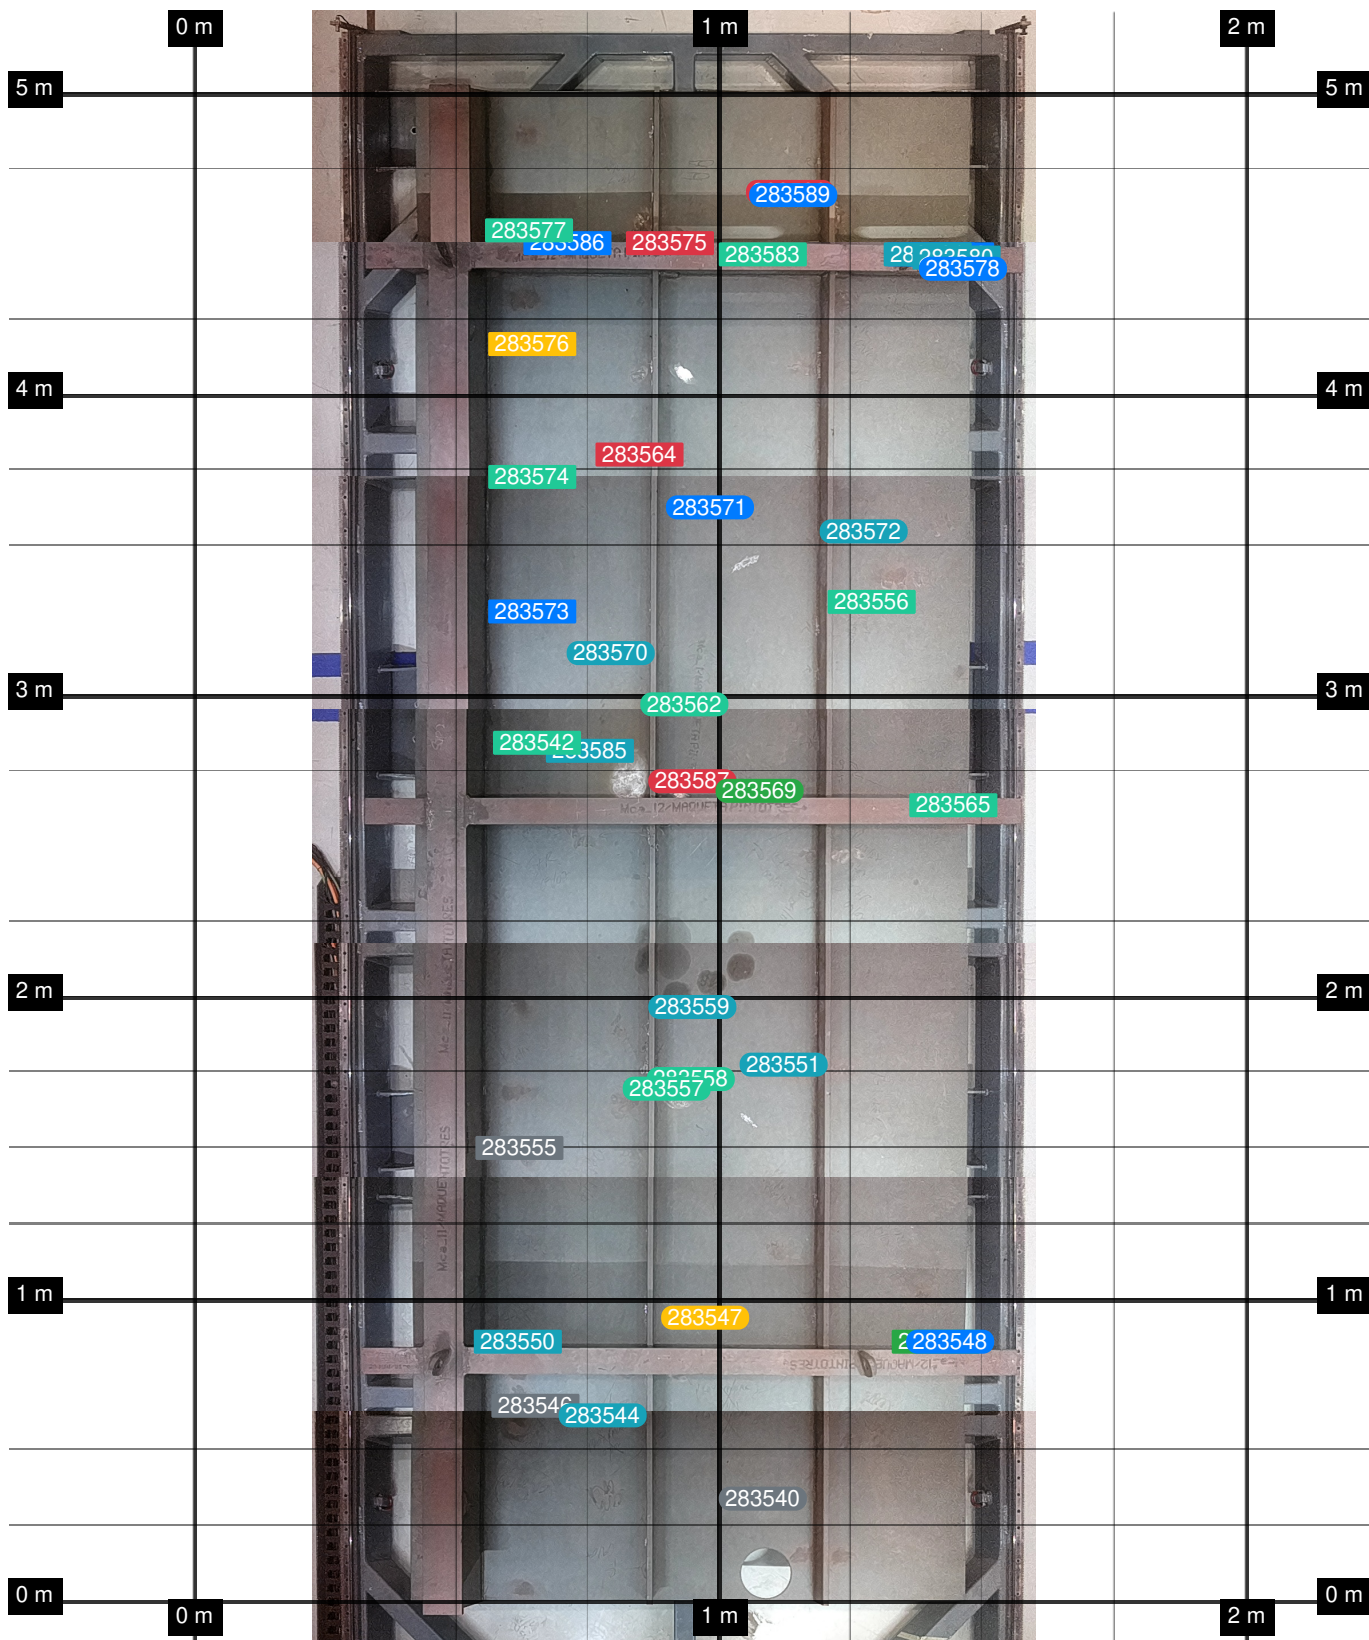


Plano pieza



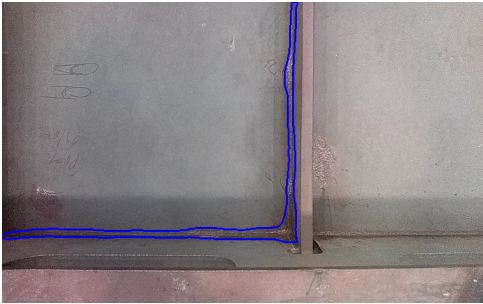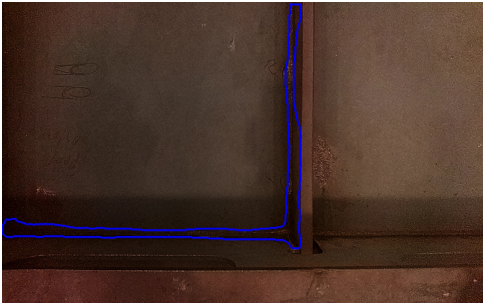


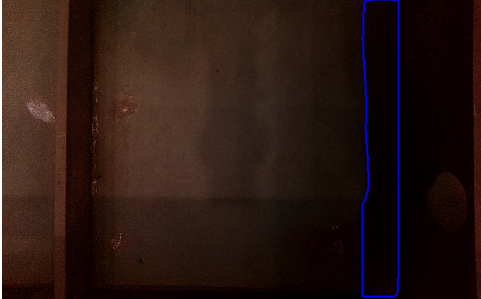
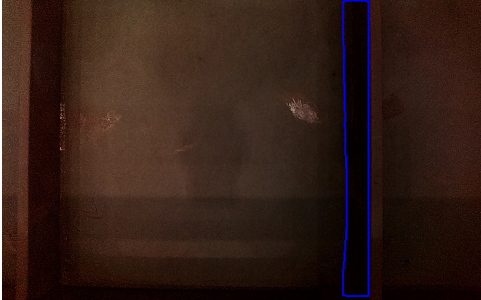

Detalle de discontinuidades



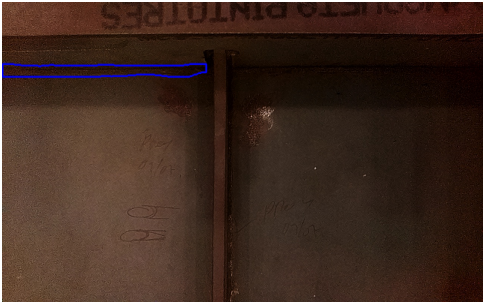
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283590		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0186 m ²	<p>X: 5.39 Y: -0.22 Z: 0.35</p>
283589		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0245 m ²	<p>X: 5.38 Y: -0.23 Z: 0.36</p>
283587		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0104 m ²	<p>X: 3.41 Y: 0.11 Z: 0.32</p>




Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283586		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0066 m ²	<p>X: 5.22 Y: 0.54 Z: 0.26</p>
283585		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.013 m ²	<p>X: 3.51 Y: 0.46 Z: 0.06</p>
283584		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0068 m ²	<p>X: 5.18 Y: -0.7 Z: 0.32</p>




Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283583		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0102 m ²	<p>X: 5.18 Y: -0.13 Z: 0.33</p>
283582		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0143 m ²	<p>X: 5.18 Y: -0.77 Z: 0.31</p>
283581		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.008 m ²	<p>X: 5.18 Y: -0.69 Z: 0.33</p>

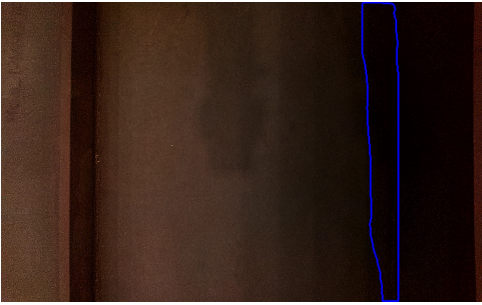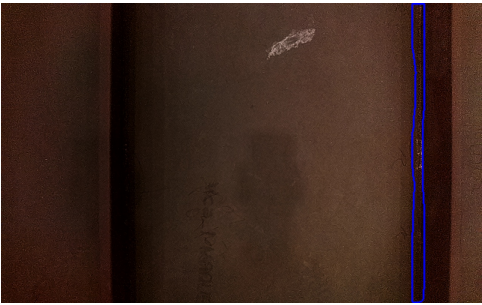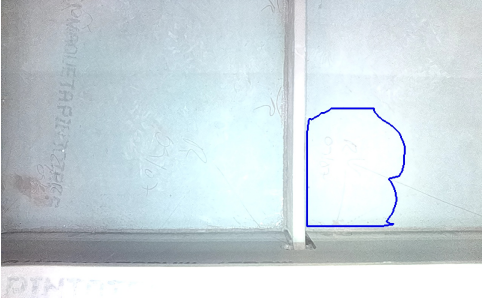


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283580		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0146 m ²	<p>X: 5.17 Y: -0.79 Z: 0.32</p>
283578		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0119 m ²	<p>X: 5.13 Y: -0.81 Z: 0.3</p>
283577		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0062 m ²	<p>X: 5.26 Y: 0.67 Z: 0.33</p>




Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283576		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	0.0453 m ²	X: 4.88 Y: 0.66 Z: 0.34
283575		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	0.0318 m ²	X: 5.22 Y: 0.19 Z: 0.33
283574		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	0.0352 m ²	X: 4.43 Y: 0.66 Z: 0.33



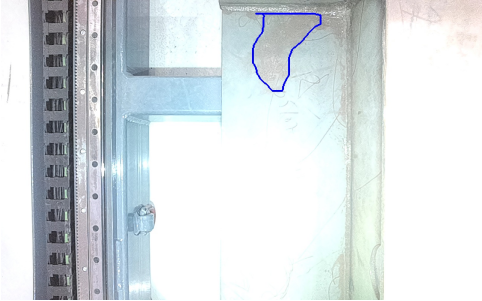
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283573		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0379 m ²	<p>X: 3.98 Y: 0.66 Z: 0.33</p>
283572		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0146 m ²	<p>X: 4.25 Y: -0.47 Z: 0.33</p>
283571		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0455 m ²	<p>X: 4.33 Y: 0.05 Z: 0.32</p>



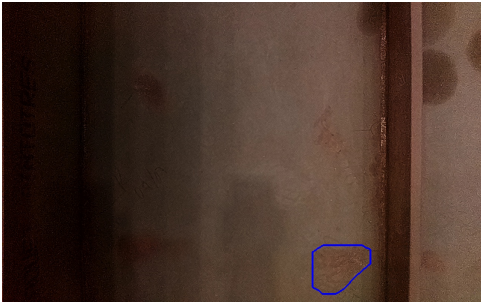
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283570		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0149 m ²	<p>X: 3.84 Y: 0.39 Z: 0.48</p>
283569		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0164 m ²	<p>X: 3.38 Y: -0.12 Z: 0.32</p>
283565		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0093 m ²	<p>X: 3.33 Y: -0.78 Z: 0.32</p>


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283564		<p style="text-align: center;">IV-4</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0373 m ²	<p>X: 4.51 Y: 0.29 Z: 0.04</p>
283562		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0234 m ²	<p>X: 3.67 Y: 0.14 Z: 0.47</p>
283559		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.009 m ²	<p>X: 2.65 Y: 0.11 Z: 0.47</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283558		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.01 m ²	<p>X: 2.41 Y: 0.12 Z: 0.32</p>
283557		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0096 m ²	<p>X: 2.38 Y: 0.2 Z: 0.32</p>
283556		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0203 m ²	<p>X: 4.01 Y: -0.5 Z: 0.1</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283555		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> 	0.0125 m ²	<p>X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.33</p>
283551		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0087 m ²	<p>X: 2.46 Y: -0.2 Z: 0.33</p>
283550		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0039 m ²	<p>X: 1.53 Y: 0.71 Z: 0.25</p>

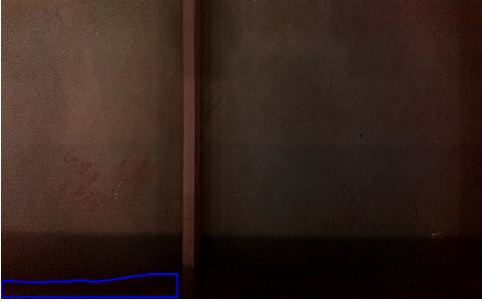Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283549		<p style="text-align: center;">IV-3</p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0144 m ²	<p>X: 1.53 Y: -0.72 Z: 0.34</p>
283548		<p style="text-align: center;">IV-1B</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0108 m ²	<p>X: 1.53 Y: -0.77 Z: 0.25</p>
283547		<p style="text-align: center;">IV-5</p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0135 m ²	<p>X: 1.61 Y: 0.07 Z: 0.32</p>

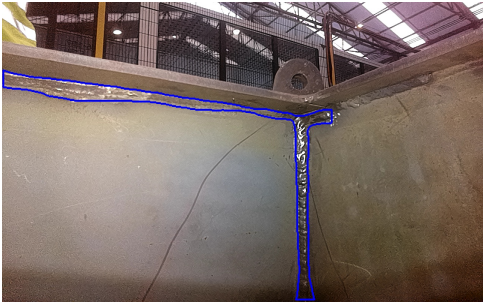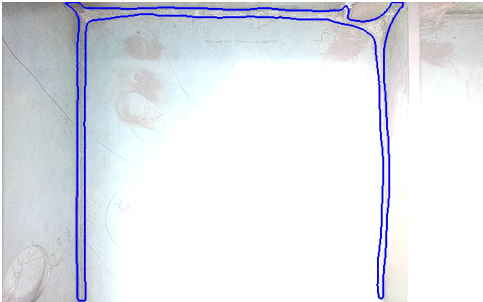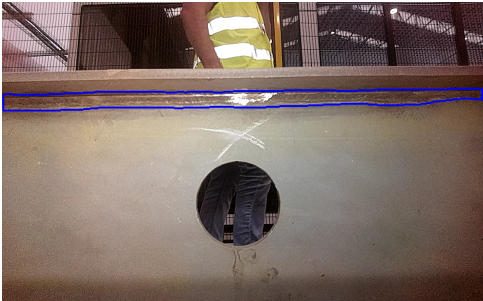Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283546		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> 	0.0045 m ²	X: 1.31 Y: 0.65 Z: 0.25
283544		<p style="text-align: center;">IV-6</p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0329 m ²	X: 1.28 Y: 0.42 Z: 0.36
283542		<p style="text-align: center;">IV-1A</p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0055 m ²	X: 3.54 Y: 0.64 Z: 0.33

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283540		<p style="text-align: center;">IV-2</p> <p style="text-align: center;">Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	0.0066 m ²	<p>X: 1.0 Y: -0.13 Z: 0.32</p>