

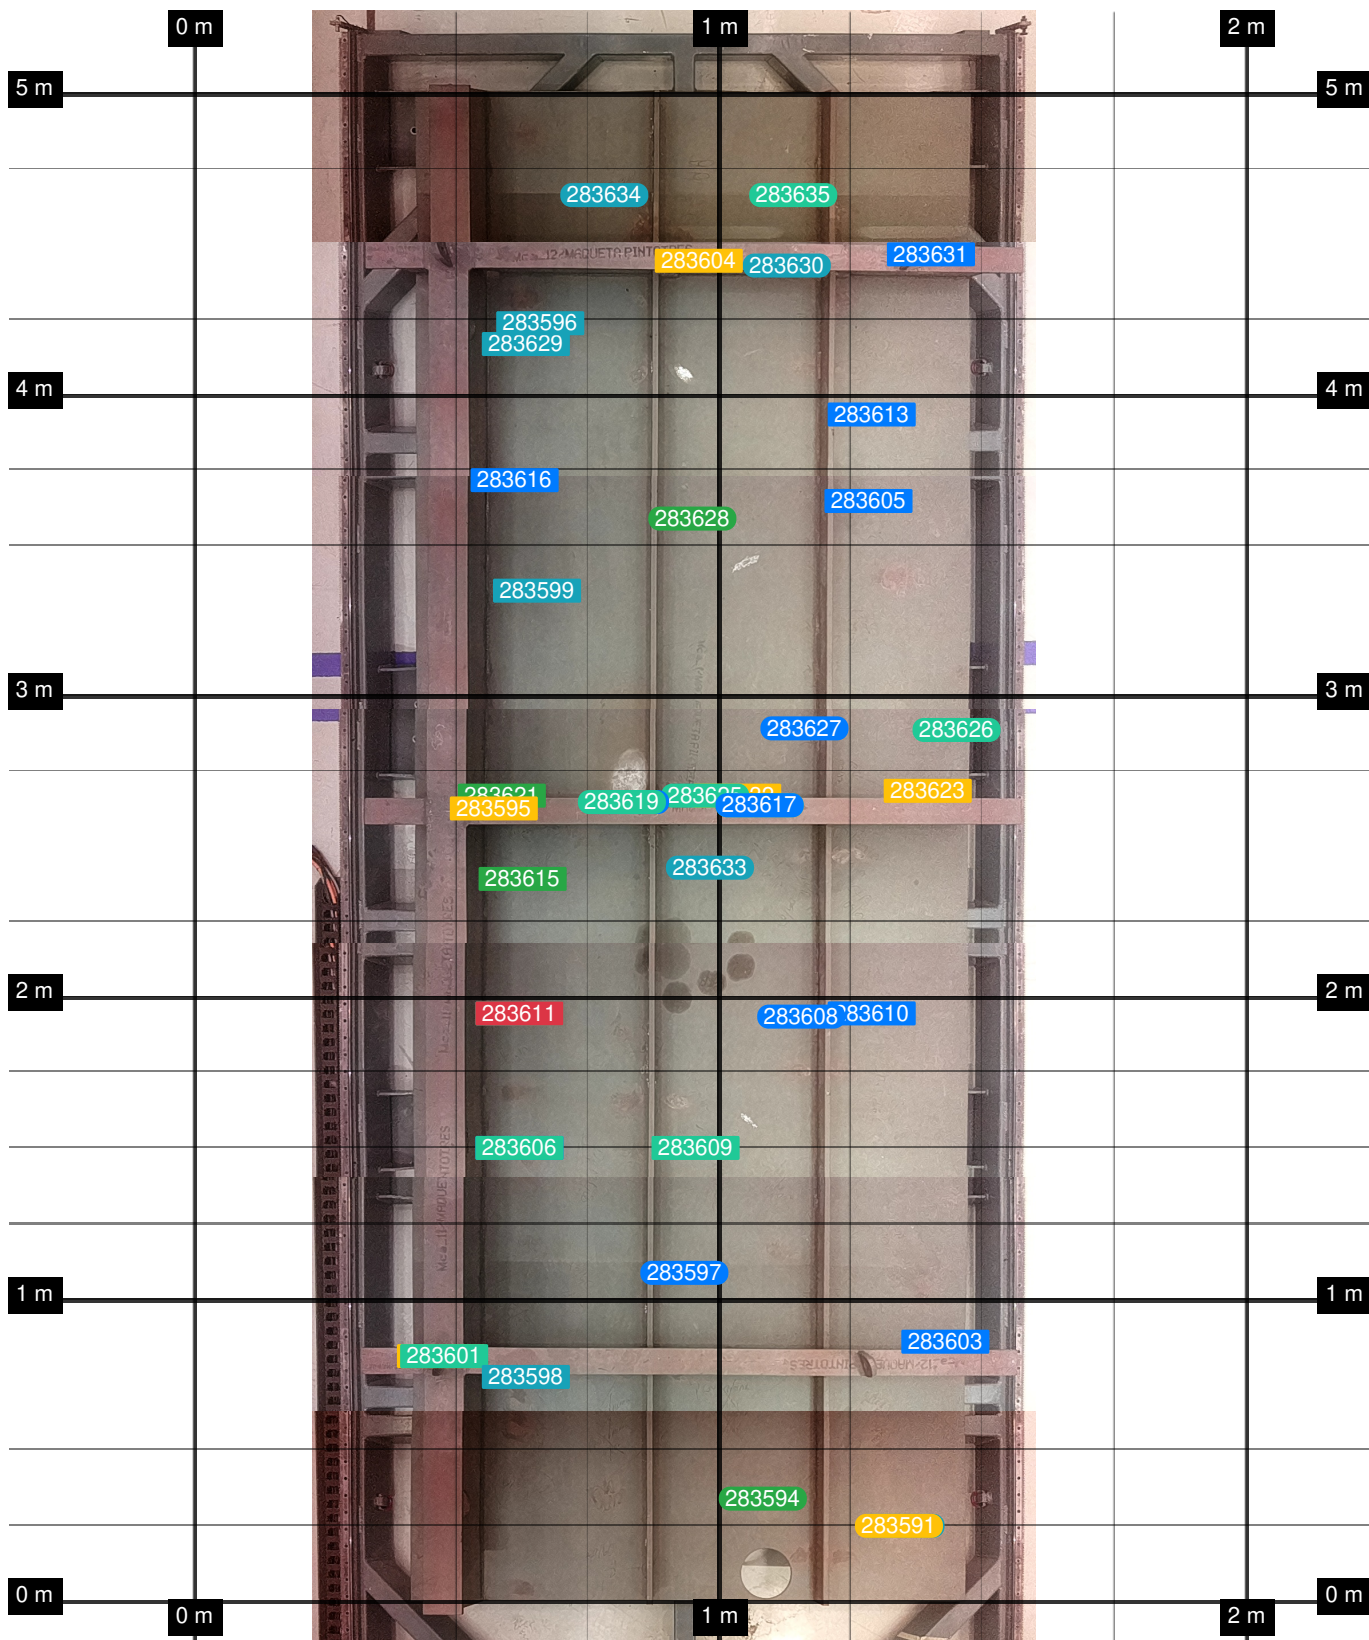
**Resumen de inspección**

<b>Superficie horizontal</b>	10.05 m <sup>2</sup>
<b>Superficie vertical</b>	5.84 m <sup>2</sup>
<b>Superficie total</b>	15.89 m <sup>2</sup>
<b>Total discontinuidades encontradas</b>	40
<b>Superficie con discontinuidades</b>	0.53 (3.335%)
<b>Superficie libre de discontinuidades</b>	15.36 (96.665%)

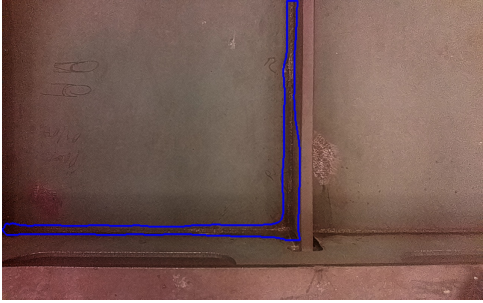
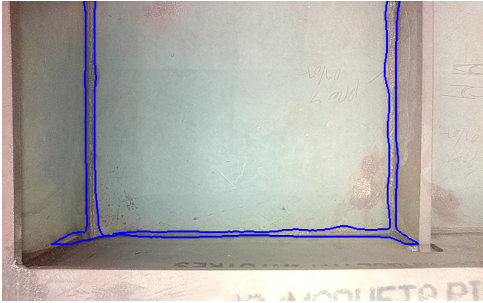

**Tipología de discontinuidades**

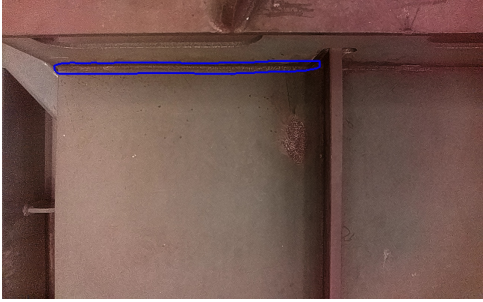


	<b>Tipo de discontinuidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Superficie</b>
	<b>IV-1A</b> Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	9	136590.5 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-1B</b> Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	12	182149.89 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-2</b> Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-3</b> Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	4	40020.36 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-4</b> Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	1	14505.92 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-5</b> Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	6	46709.32 mm <sup>2</sup>
	<b>IV-6</b> Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	8	113878.0 mm <sup>2</sup>
	<b>SOLD</b> Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm <sup>2</sup>

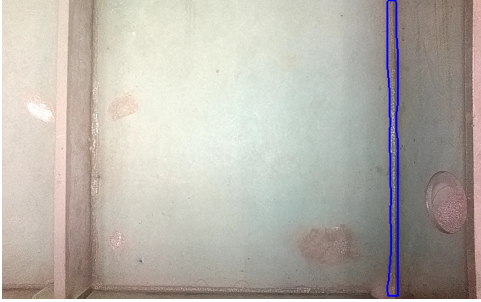
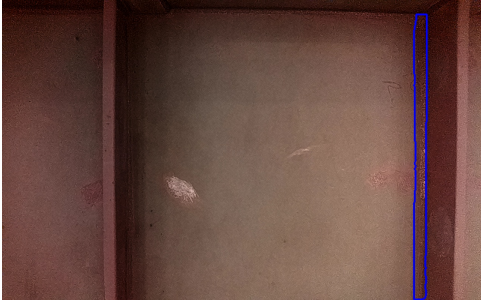
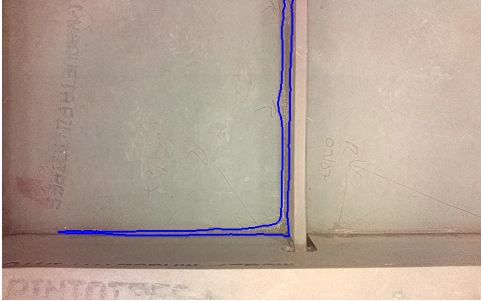
**Plano pieza**

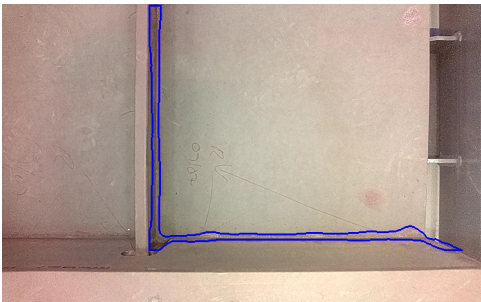




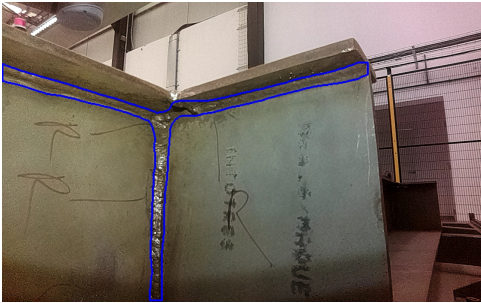

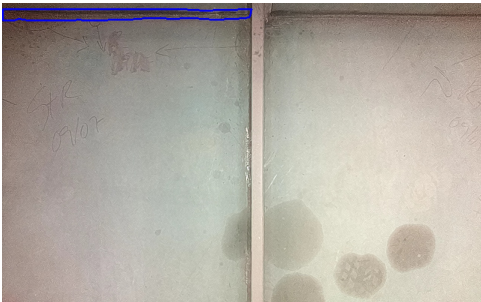
**Detalle de discontinuidades**


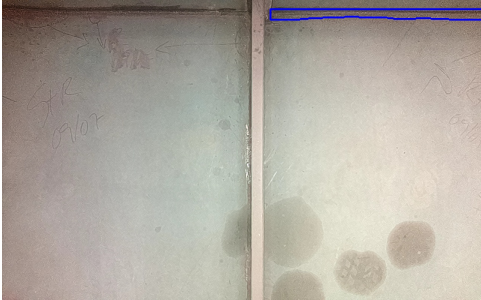
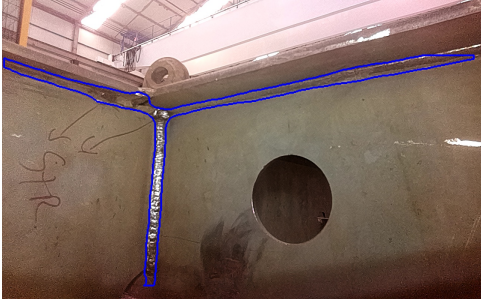
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283635		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0264 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.38 Y: -0.23 Z: 0.35</p>
283634		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0295 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.38 Y: 0.41 Z: 0.37</p>
283633		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0232 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.12 Y: 0.05 Z: 0.03</p>

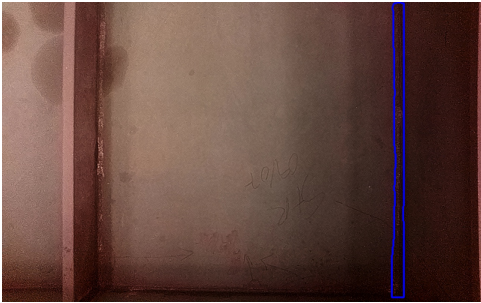
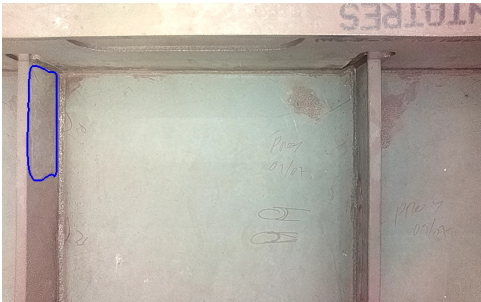

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283632		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0127 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.36 Y: -0.04 Z: 0.33</p>
283631		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0076 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.18 Y: -0.7 Z: 0.32</p>
283630		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0147 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.14 Y: -0.21 Z: 0.46</p>




Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283629		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0112 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.88 Y: 0.68 Z: 0.33</p>
283628		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0153 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.29 Y: 0.11 Z: 0.33</p>
283627		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0137 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.59 Y: -0.27 Z: 0.35</p>

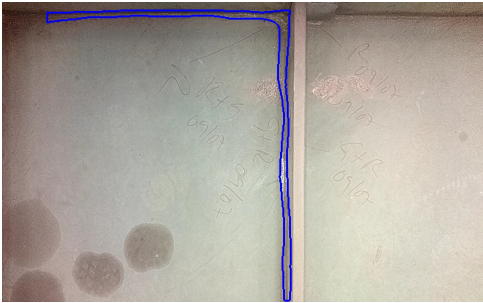


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283626		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0191 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.58 Y: -0.79 Z: 0.36</p>
283625		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0214 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.36 Y: 0.07 Z: 0.29</p>
283623		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0069 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.38 Y: -0.69 Z: 0.32</p>

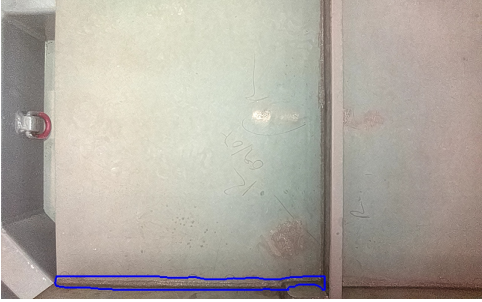

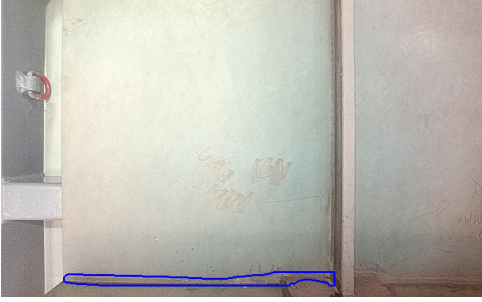
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283621		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0053 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.36 Y: 0.76 Z: 0.25</p>
283620		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.013 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.34 Y: 0.34 Z: 0.37</p>
283619		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0115 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.34 Y: 0.35 Z: 0.36</p>


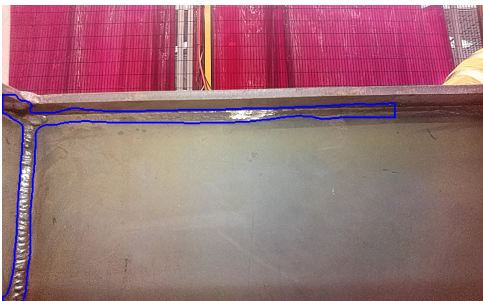
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283618		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0094 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.33 Y: -0.12 Z: 0.32</p>
283617		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0092 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.33 Y: -0.12 Z: 0.32</p>
283616		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0054 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.42 Y: 0.72 Z: 0.25</p>

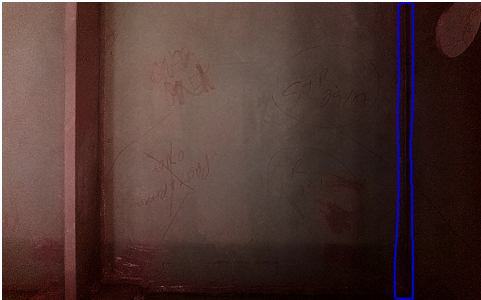

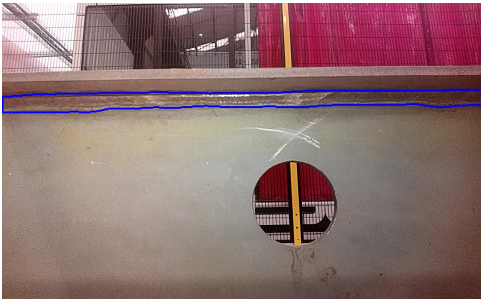
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283615		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0137 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.08 Y: 0.69 Z: 0.34</p>
283613		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0138 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.64 Y: -0.5 Z: 0.11</p>
283612		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0139 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.63 Y: 0.7 Z: 0.33</p>




Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283611		<p style="text-align: center;"><b>IV-4</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.</p> 	0.0145 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.63 Y: 0.7 Z: 0.33</p>
283610		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0139 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.1</p>
283609		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p style="text-align: center;">Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0138 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.18 Y: 0.1 Z: 0.32</p>


Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283608		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0166 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.62 Y: -0.26 Z: 0.33</p>
283607		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0166 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.33</p>
283606		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0125 m <sup>2</sup>	<p>X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.33</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283605		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0142 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.35 Y: -0.49 Z: 0.03</p>
283604		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0069 m <sup>2</sup>	<p>X: 5.16 Y: 0.09 Z: 0.33</p>
283603		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0117 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.53 Y: -0.75 Z: 0.03</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283602		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0085 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.46</p>
283601		<p style="text-align: center;"><b>IV-1A</b></p> <p>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0086 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.48 Y: 0.96 Z: 0.45</p>
283599		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0059 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.05 Y: 0.64 Z: 0.24</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283598		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0198 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.41 Y: 0.68 Z: 0.34</p>
283597		<p style="text-align: center;"><b>IV-1B</b></p> <p>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.</p> 	0.0465 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.76 Y: 0.14 Z: 0.46</p>
283596		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 4.95 Y: 0.63 Z: 0.33</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283595		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> 	0.0078 m <sup>2</sup>	<p>X: 3.32 Y: 0.79 Z: 0.04</p>
283594		<p style="text-align: center;"><b>IV-3</b></p> <p style="text-align: center;">Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.</p> 	0.0057 m <sup>2</sup>	<p>X: 1.0 Y: -0.13 Z: 0.32</p>
283592		<p style="text-align: center;"><b>IV-6</b></p> <p style="text-align: center;">Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.</p> 	0.0039 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.91 Y: -0.6 Z: 0.31</p>

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283591		<p style="text-align: center;"><b>IV-5</b></p> <p style="text-align: center;">Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	0.0039 m <sup>2</sup>	<p>X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.31</p>