

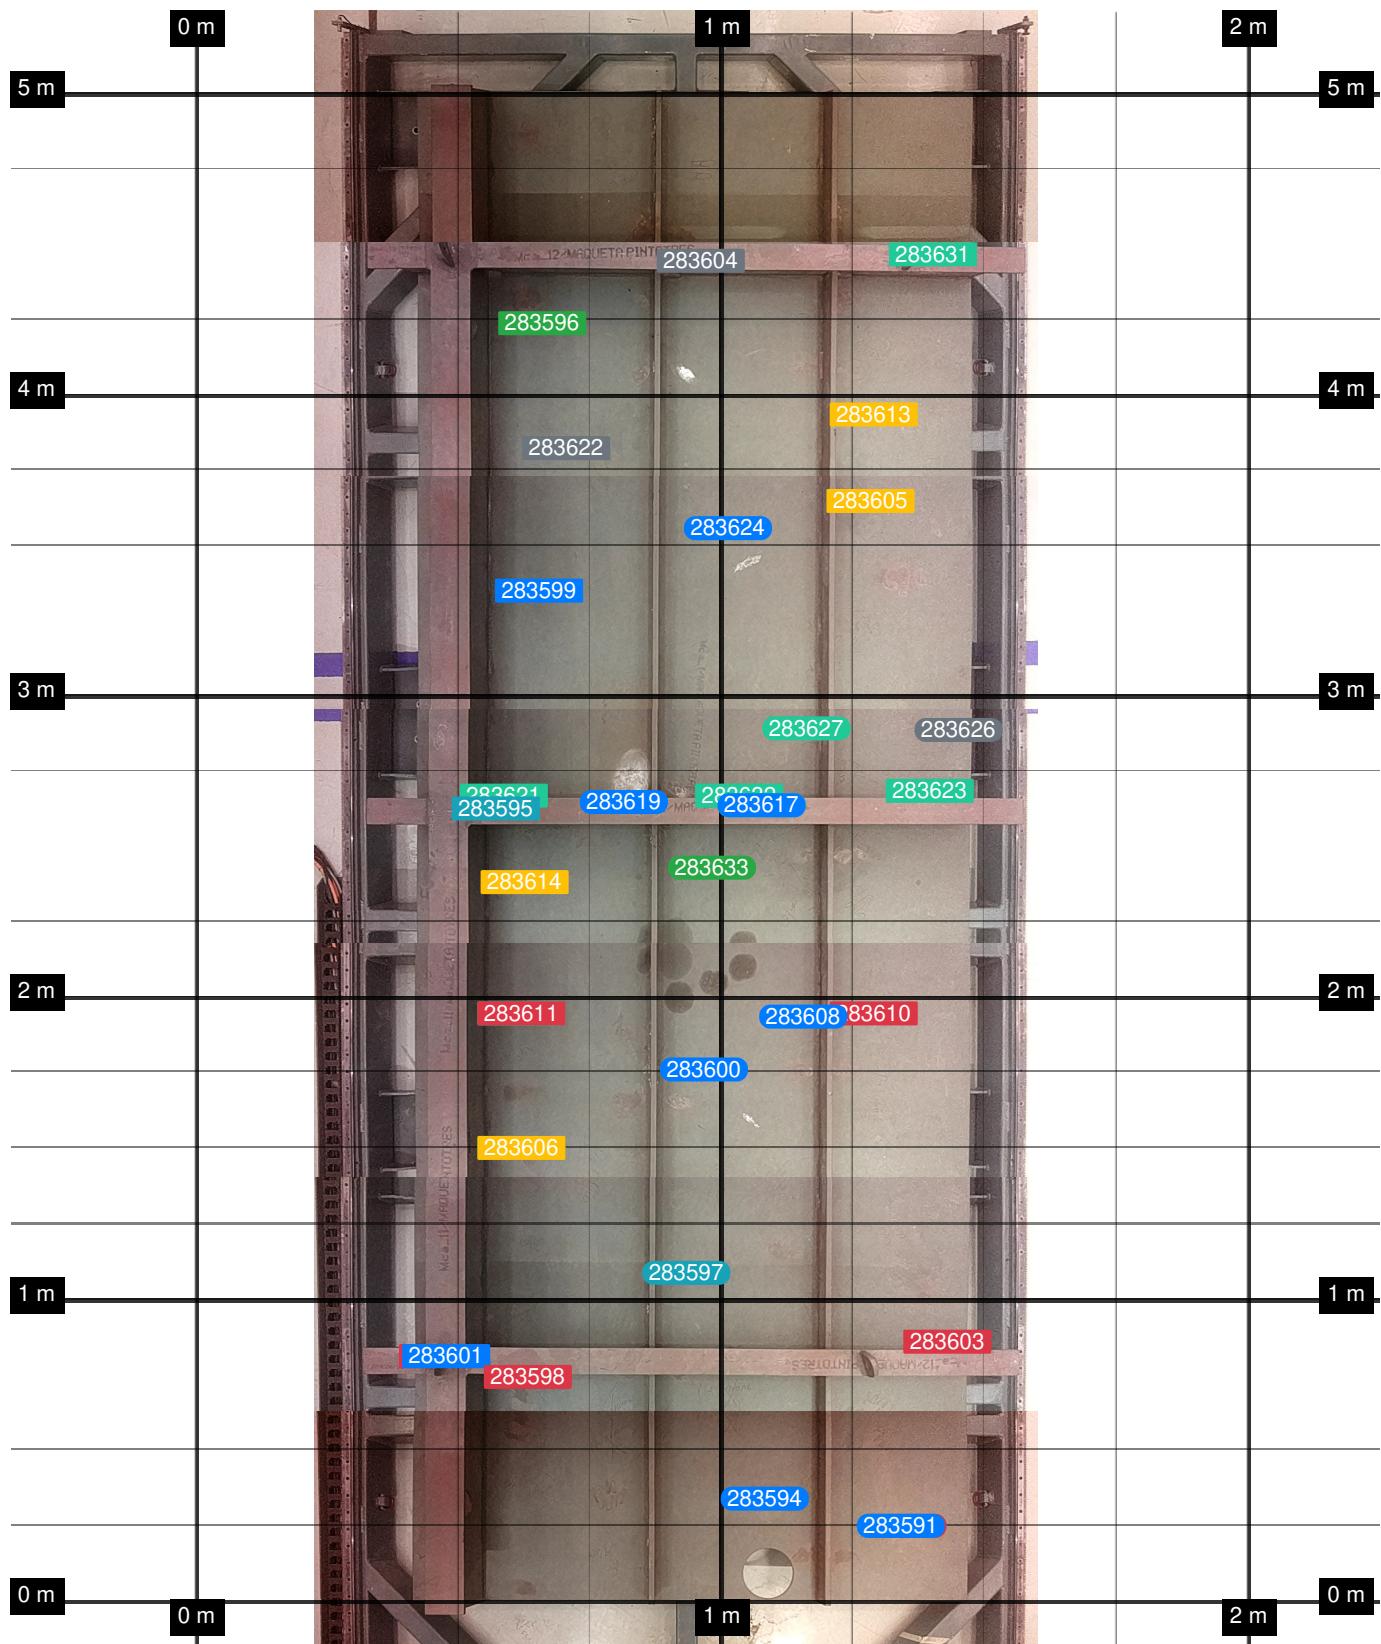
Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	35
Superficie con discontinuidades	0.43 (2.706%)
Superficie libre de discontinuidades	15.46 (97.294%)

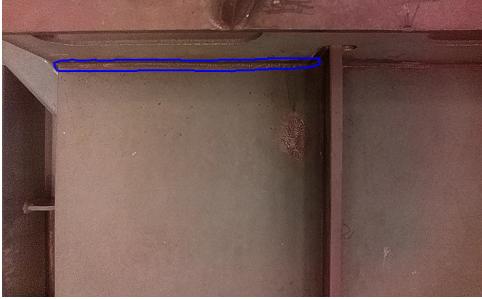
Tipología de discontinuidades

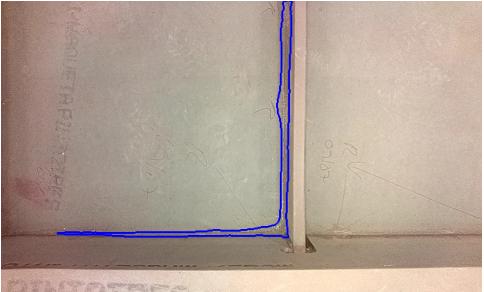
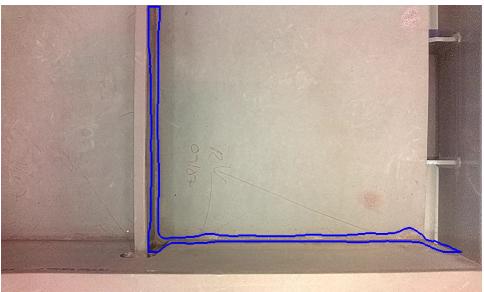
	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
IV-1A	Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	7	69493.72 mm ²
IV-1B	Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	9	100384.48 mm ²
IV-2	Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	3	33369.56 mm ²
IV-3	Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	3	45476.68 mm ²
IV-4	Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	6	72357.41 mm ²
IV-5	Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	4	51851.24 mm ²
IV-6	Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	3	58293.58 mm ²
SOLD	Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

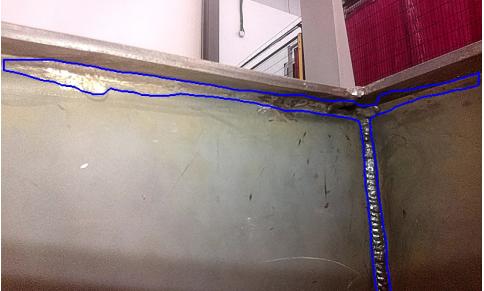
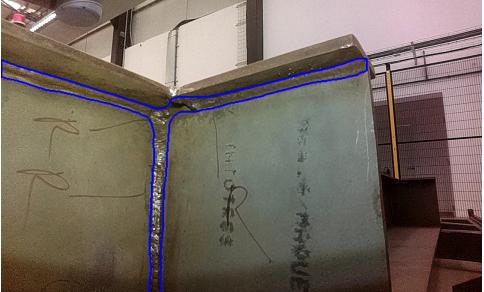
Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283633		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0232 m ²	X: 3.12 Y: 0.05 Z: 0.03
283632		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0127 m ²	X: 3.36 Y: -0.04 Z: 0.33
283631		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0076 m ²	X: 5.18 Y: -0.7 Z: 0.32

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283627		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0137 m ²	X: 3.59 Y: -0.27 Z: 0.35
283626		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0191 m ²	X: 3.58 Y: -0.79 Z: 0.36
283624		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0158 m ²	X: 4.26 Y: 0.0 Z: 0.29

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283623		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0069 m ²	X: 3.38 Y: -0.69 Z: 0.32
283622		<p>IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.</p> 	0.0074 m ²	X: 4.53 Y: 0.55 Z: 0.25
283621		<p>IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.</p> 	0.0053 m ²	X: 3.36 Y: 0.76 Z: 0.25

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283619		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0115 m ²	X: 3.34 Y: 0.35 Z: 0.36
283618		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0094 m ²	X: 3.33 Y: -0.12 Z: 0.32
283617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0092 m ²	X: 3.33 Y: -0.12 Z: 0.32

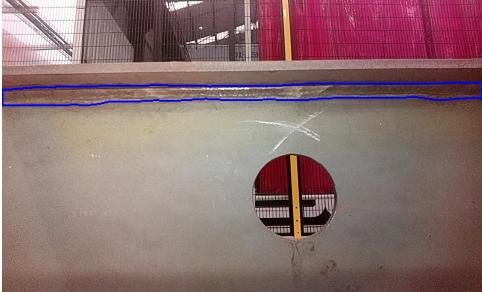
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283614		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0113 m ²	X: 3.07 Y: 0.69 Z: 0.33
283613		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0138 m ²	X: 4.64 Y: -0.5 Z: 0.11
283612		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0139 m ²	X: 2.63 Y: 0.7 Z: 0.33

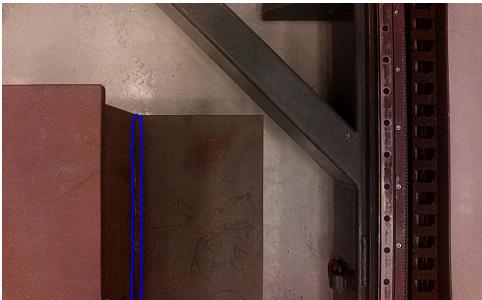
Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283611		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0145 m ²	X: 2.63 Y: 0.7 Z: 0.33
283610		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0139 m ²	X: 2.63 Y: -0.5 Z: 0.1
283608		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0166 m ²	X: 2.62 Y: -0.26 Z: 0.33

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283607		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0166 m ²	X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.33
283606		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0125 m ²	X: 2.18 Y: 0.7 Z: 0.33
283605		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. 	0.0142 m ²	X: 4.35 Y: -0.49 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283604		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0069 m ²	X: 5.16 Y: 0.09 Z: 0.33
283603		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0117 m ²	X: 1.53 Y: -0.75 Z: 0.03
283602		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0085 m ²	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.46

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283601		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0086 m ²	X: 1.48 Y: 0.96 Z: 0.45
283600		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0232 m ²	X: 2.44 Y: 0.08 Z: 0.32
283599		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0059 m ²	X: 4.05 Y: 0.64 Z: 0.24

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283598		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0198 m ²	X: 1.41 Y: 0.68 Z: 0.34
283597		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0465 m ²	X: 1.76 Y: 0.14 Z: 0.46
283596		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0057 m ²	X: 4.95 Y: 0.63 Z: 0.33

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283595		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.0078 m ²	X: 3.32 Y: 0.79 Z: 0.04
283594		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0057 m ²	X: 1.0 Y: -0.13 Z: 0.32
283593		IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. 	0.004 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.32

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
283592		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0039 m ²	X: 0.91 Y: -0.6 Z: 0.31
283591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0039 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.31